
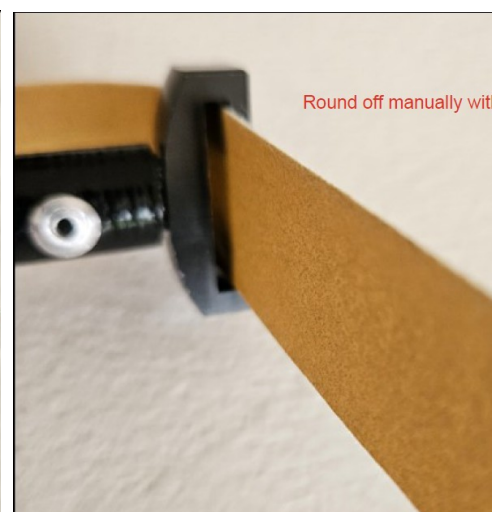
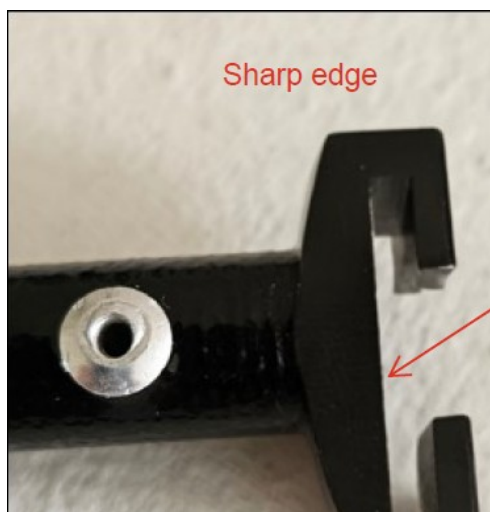


WCHTIGE INFORMATION bezüglich Icaro TANDEM-SPREIZE

Lieber ICARO-Partner!

Wir haben Rückmeldung eines Kunden erhalten, dass Probleme mit der Tandem-Spreize aufgetreten sind. Dies betrifft ausschließlich nur Spreizen der Charge ab Juni 2024.

Die Kanten des Metallbeschlages am Karbon-Stab wurden nicht ausreichend entgratet und sind damit zu scharf. Dadurch kann das Gurtband der Spreize beschädigt und im schlimmsten Fall durchgescheuert werden.

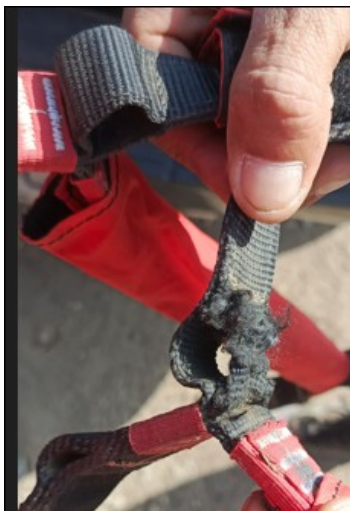

Die Spreize ist vor dem nächsten Flug unbedingt auf eventuelle Beschädigungen zu überprüfen.

- Sollte keine sichtbare Beschädigung vorliegen – bitte die Kanten der Metallbeschläge des Karbon- Stabs vor dem nächsten Flug entgraten (Schleifpapier, Feile).
- **Sollte bereits eine Beschädigung der Spreize vorhanden sein, darf sie nicht mehr verwendet werden.**

Wir ersuchen dich daher sorgfältig zu überprüfen, ob das auch bei deiner Icaro Tandem-Spreize der Fall ist. Falls Rückfragen sind, melde Dich bitte bei uns.

Danke für Deine Hilfe. Mit freundlichen Grüßen

Dein ICARO Paragliders-Team

